

Keinen Sendersuchlauf durchführen müssen

Receivername	Firmware
Humax iFOX ND	KBW-1.3.3.0_1.06_1041
Samsung I560G	KBW-1.3.0.0_2.11_1026

- Diese Receiver führen täglich über die Nacht (4:00 Uhr) eine Aktualisierung der Senderlisten durch. Hierbei werden die Receiver-Senderlisten an die aktuelle Senderbelegung angepasst. Dies gilt für die Receiver, die sich um diese Uhrzeit im Stand-by befinden.
- Ein Suchlauf ist nur notwendig, wenn die Senderlisten direkt nach der Umstellung aktualisiert werden sollen.

Einen Sendersuchlauf aber keinen Werksreset durchführen müssen

Receivername	Firmware
Humax PR HD 1000 C	HDTENA 1.00.40
Humax PDR 9700 C	HPXCPR 1.00.33
Humax PR Fox C	BFCNA 1.00.25
Humax ND Fox C	GFCND 1.00.27
Humax iHD Fox C	1.0.1.001
Thomson DCI 1500 G	VG2.3
Nokia DBOX 2	betanova 2.01

- Bei diesen Receivern ist ein Suchlauf notwendig, um die Regionalkanäle der jeweiligen Region empfangen zu können. Sollen die Sender der anderen Regionen aus den Programmlisten gelöscht werden, so ist ein zusätzlicher Werksreset notwendig.
- Die Humax iHD Fox C wird die Regionalsender ab Programmplatz 1000 ablegen.

Einen manuellen Sendersuchlauf oder einen Werksreset durchführen sollen

Receivername	Firmware
Technisat PR-K	2.22.0.5 (989) NK

- Die Regionalsender der jeweiligen Region können mit dem Manuellen Suchlauf auf der Frequenz 610 MHz (64 QAM, 6900 Symbolrate) gefunden werden. Die Sender werden an das Ende der Kanalliste angehängt.
- Ein Werksreset bereinigt vollständig die Senderliste, ist aber nur in Ausnahmefällen empfehlenswert.